


Malbork, 23 lutego 2021 r.

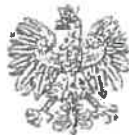

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Malborku
ul. Wybickiego 1, 82-200 Malbork**

PZ.5580.11.1.2021.MA

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 22.02.2021 r. do 23.02.2021 r.

przez

**mi. asp. Marcina Antoniak – Starszego Technika ds. kontrolno-rozpoznawczych
Legitymacja służbowa 6/2020**

**ogn. Tomasza Szalkowskiego – Starszego Technika ds. kontrolno-rozpoznawczych
Legitymacja służbowa 3/2016**

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.11.2021.MA z dnia 5 lutego 2021 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku,
zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Budynek Urzędu Skarbowego w Malborku
ul. Kopernika 10, 82-200 Malbork**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Skarbowy w Malborku ul. Kopernika 10, 82-200 Malbork	Anna Oracz – Naczelnik Urzędu Skarbowego

1.1 Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolującego
Anna Oracz – Naczelnik Urzędu Skarbowego	– Inspektor ds. przeciwpożarowych

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolne przeprowadzone zgodnie z rocznym planem kontroli na rok 2021.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Budynek Urzędu Skarbowego w Malborku ul. Kopernika 10, 82-200 Malbork.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Urząd Skarbowy w Malborku ul. Kopernika 10, 82-200 Malbork.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka pożarowa obiektu oparta na książce obiektu budowlanego. Budynek Urzędu Skarbowego w Malborku zlokalizowany jest przy ul. Kopernika 10. Od strony południowej graniczy z pasem zieleni, za którym znajduje się droga o szerokości 6 m, dwukondygnacyjny budynek pawilonu handlowo-usługowego, oraz parking samochodowy Centrum Handlowego „Kaufland”. Od strony zachodniej granicę terenu wyznacza ogrodzenie oraz zachodnia ściana budynku do tej granicy przylega pasaż pieszo – jezdny szerokości 6,8 m, będący drogą pożarową prowadząca przez bramę na parking wewnętrzny. Dalej w kierunku zachodnim znajduje się teren prywatnej posesji, na której jest budynek parterowy mieszkalno-usługowy. W odległości około 35 m znajduje się teren budynku Banku PKO BP. Od strony północnej obiekt graniczy z chodnikiem dla ruchu pieszego przylegającym do północnej ściany budynku i jezdnią ulicy Kopernika o szerokości 5,5 m, która jest drogą pożarową do urzędu. Po drugiej stronie ulicy znajduje się budynek mieszkalny dwukondygnacyjny oraz Centrum Handlowe „ZAWISZA”, dwukondygnacyjne z wydzielonym w przyziemiu parkingiem. W odległości około 100 m w kierunku północno – wschodnim od urzędu przy ulicy Kopernika znajduje się stacja paliw.

Administrowany obiekt obejmuje:

- budynek Urzędu Skarbowego
- właścicielem obiektu jest Dyrektor
- użytkownikami obiektu są wszyscy zatrudnieni świadczący prace w budynku Urzędu Skarbowego w Malborku na ul. Kopernika 10.
- budynek Urzędu Skarbowego w Malborku jest budynkiem użyteczności publicznej zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL – III
- powierzchnia użytkowa budynku – 3174,20 m²

Wysokość budynku wynosi – 11,50 m

Budynek posiada 4 kondygnacje:

1 podziemna

3 nadziemne

Konstrukcja budowlana obiektu:

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne – trójwarstwowe grub. 45 cm, ocieplane wykonane z cegły ceramicznej.

Ściany nośne wewnętrzne – grubości 25 cm, z cegły ceramicznej

Stropy między – kondygnacyjne – płyty żelbetonowe, prefabrykowane, kanałowe

Stropodachy – więźba dachowa drewniana uodporniona, fragmenty skośne poddasza osłonięte płytami suchego tynku.

Układ konstrukcyjny części wysokiej – opiera się na szkieletie żelbetonowym słupów i podciągów.

Z obiektu prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne z poziomu parteru.

Wyjście nr 1- główne wyjście ewakuacyjne z budynku na ulicę Kopernika i dalej na parking z wyznaczonym miejscem zbiórki do ewakuacji.

Wyjście ewakuacyjne nr 2 – boczne wyjście ewakuacyjne po południowo – wschodniej stronie budynku i dalej na parking z wyznaczonym miejscem zbiórki do ewakuacji.

Wymagane ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych zapewnione. Wymagane dopuszczalne szerokości i długości dojść i przejść ewakuacyjnych zachowane. Drogi i wyjścia ewakuacyjne

oznakowane. W zakresie składowania i przechowywania materiałów nieprawidłowości nie stwierdzono. Gęstości obciążenia ogniowego dla części ZL nie oblicza się. Zagrożenie wybuchem nie występuje. Do budynku doprowadzona jest droga pożarowa umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku. Droga pożarowa utwardzona biegnie dookoła budynku. Zabezpieczenie wodne do celów pożarowych stanowią 2 hydranty zewnętrzne podziemne. Pierwszy z hydrantów zlokalizowany jest 6m od obiektu na jezdni ul. Kopernika. Drugi hydrant podziemny DN80 zlokalizowany 1,5 m od północnej ściany budynku urzędu w chodniku naprzeciwko okna dyżurki służby ochrony.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Budynek Urzędu Skarbowego w Malborku posiada opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zawierającą plany poszczególnych budynków, ich usytuowania jak i terenu przyległego. Opracował inspektor ds. przeciwpożarowych () (2020 rok) Instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazami telefonów alarmowych umieszczone są w miejscach widocznych. Pracownicy Urzędu Skarbowego zapoznani są z przepisami przeciwpożarowymi.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie 2013 r. Bez uwag.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi.

Elementy zagrożenia życia ludzi nie występują.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - zlokalizowany w przedsionku wejścia głównego z lewej strony.

System Sygnalizacji Pożaru

Oświetlenie ewakuacyjne

Kłapy oddymiające

Hydranty wewnętrzne W-25 z węzłem płasko składanym.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Przedstawiono protokół z okresowych badań i przeglądów przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wykonał inż. () nr. upr 3/17/2009 dnia 22.01.2021 r. Wg. konserwatora przeciwpożarowy wyłącznik prądu nadaje się do użytkowania.

Przedstawiono protokół z okresowych badań i przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonał inż. () nr. upr 3/17/2009 dnia 22.01.2021 r. Wg. konserwatora oświetlenie ewakuacyjne nadaje się do użytkowania.

Przedstawiono protokół z okresowych badań i przeglądów Systemu Sygnalizacji Pożaru. Wykonał inż. () nr. upr 3/17/2009 dnia 22.01.2021 r. Wg. konserwatora System Sygnalizacji Pożaru nadaje się do użytkowania.

Przedstawiono protokół z okresowych badań i przeglądów hydrantów wewnętrznych W-25. Wykonał konserwator sprzętu p. poż. () nr. upr 84/835/St – kwiecień 2020 roku.

Przedstawiono protokół z okresowych badań i przeglądów kłap oddymiających. Wykonał inż. () nr. upr 3/17/2009 dnia 22.01.2021 r. Wg. konserwatora

przeciwpożarowy wyłącznik prądu nadaje się do użytkowania.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe GP4x ABC oraz GSE2x) umieszczony w miejscach widocznych i dostępnych. Miejsca usytuowania gaśnic oznakowane są znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. Podręczny sprzęt gaśniczy poddawanej okresowej kontroli i konserwacji (wykonał konserwator p.poż. [redacted] nr. Upr 84/835/SI) - Bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa
Instalacja kominowa
Instalacja wodno-kanalizacyjna

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Przedstawiono protokół z okresowej kontroli i konserwacji instalacji elektrycznej i odgromowej Wykonawca pomiarów – PBI Administracja 1 Sp. z o. o. ul. Gen. Kutrzeby 16/18 05-082 Stare Babice (dnia 11.09.2019 r.) Wykonał mgr inż. [redacted] nr. upr 336/E-971/14. Wg. konserwatora instalacja elektryczna i odgromowa nadaje się do dalszego użytkowania. Przedstawiono protokół z okresowej kontroli i konserwacji instalacji kominowej. Przegląd wykonał Mistrz Kominiarstwa [redacted] nr upr. 10277. Protokół z dnia 03.06.2020 r.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWDŁOŚCI – nie stwierdzono

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Uwag i zastrzeżeń przez kontrolowanego nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na czterech stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

[redacted]
[redacted]
[redacted]

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
[redacted]
[redacted]
[redacted]

STARSZY TECHNIK
ds. kontrolno-rozpoznawczych
[redacted]

.....ogn. Tomasz Szalkowski.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

Wyłączenia jawności dokonała Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku.

